



Assemblage du réseau

Détection d'humidité > Fils Ni-Cr

Type : BRANDES


Norme : EN 14419

Résistance électrique du fil : 5.7 Ω /mètre

Longueur maximale de fil : 1000 m

Raccordement : en boucle

Boîtier : DELFIN 8000

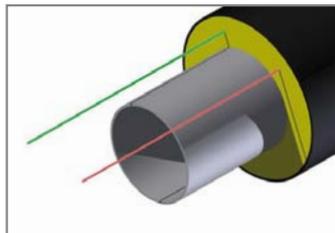

Le système de détection est composé de :

- 1 fil rouge « **capteur** » en nickel chrome isolé et dénudé tous les 1,5 cm
- 1 fil vert « **retour** » en cuivre isolé

Le système est basé sur les propriétés de transmission de l'électricité dans l'isolation qui varie en fonction du taux d'humidité.




Lorsque l'humidité de la mousse PUR augmente, la résistance électrique entre le tube acier caloporteur et la mousse décroît.

La mesure de la résistance permet la localisation de l'humidité.

Composition du système


1 fil Ni-Cr avec gaine téflon (rouge)		1 fil de cuivre avec gaine téflon (vert)	
Ø Int.	Ø Ext.	Ø Int.	Ø Ext.
mm	mm	mm	mm
0,6	1,1	0,9	1,4

   Raccordement des fils






Mise en œuvre système de détection > Fils Ni-Cr

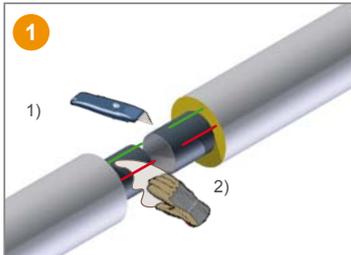


1) **Gratter** la mousse en façade (Toute trace de mousse humide doit être éliminée des extrémités).


2) **Nettoyer** à l'aide d'un chiffon les extrémités des tubes ou pièces afin d'éliminer toute trace d'eau, de boue ou de sable.

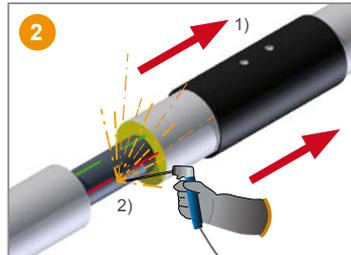


1) Faire **coulisser** la manchette PEHD.
⚠ Veiller à ne pas enlever le film de protection qui empêche le rétreint accidentel de la manchette.
2) Aligner les tubes et **réaliser la soudure** des deux tubes acier entre eux selon les règles de l'art.

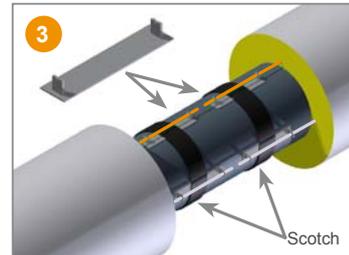

1) **Positionner** les écarteurs sur le tube caloporteur.
2) **Maintenir** les écarteurs en position à l'aide de scotch.

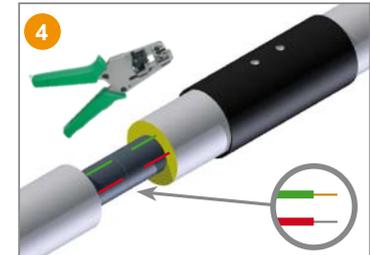


Dénuder les fils afin de réaliser le contrôle des branchements.

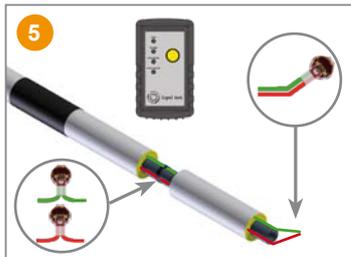

Pour chaque jonction :


- **Vérifier** le bon état des fils de détection.
- **Vérifier** le branchement des fils de détection à l'aide d'un **INPAL TEST** ou à défaut à l'aide d'un appareil de contrôle de type Ohmmètre.

⚠ Le contrôle des fils s'effectue à chaque jonction en empilage.

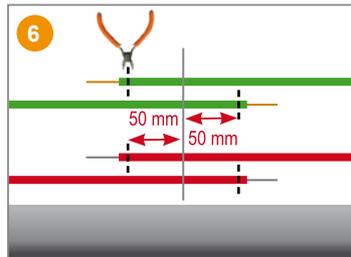

Après l'opération 5, **recouper** les fils. **Couper** les fils de façon à obtenir une surlongueur de 50 mm, et de sorte que les extrémités coupées puissent être introduites en toute facilité dans les connecteurs.

⚠ Il n'est pas nécessaire de dénuder les fils pour les introduire dans les connecteurs.

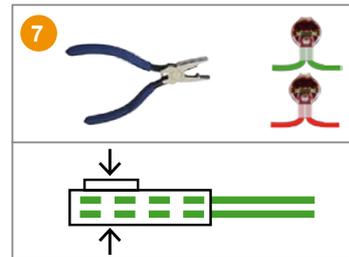

1) **Introduire** les fils conducteurs dans le connecteur (cosse) jusqu'à arrivée en butée.
⚠ Coupler le **fil rouge avec le fil rouge** et le **fil vert avec le fil vert**. Longueur du conducteur à l'intérieur du connecteur : 10 mm.
2) **Sertir** les connecteurs à l'aide de la pince à sertir.



1) Procéder à un test de traction manuel des fils conducteurs connectés.
2) **Positionner** ensuite les fils sur les écarteurs déjà en place.
S'assurer en fin de montage de la continuité électrique des fils.